

Lada (BA3) Kalina

B955KA 116

ГОД ВЫПУСКА:

2010

МЕСТО ОСМОТРА:

Республика Татарстан (Татарстан), Казань,
улица Ленина, 66



Заводится

2 2
2 2

Шины



Ключи



Повреждения

Описание

VIN-номер: XTA111740A0060051
Марка: Lada (BA3)
Модель: Kalina
Год выпуска: 2010
Модификация: 1.4 MT (89 л.с.)
Поколение: I
Пробег: 169 919 км

Тип кузова: Универсал
Тип топлива: Бензин
Привод: Передний
Тип КПП: Механика
Объем двигателя: 1390 см³
Мощность: 89 л.с.
Цвет: Черный

Комплектация



Элементы
экстерьера

Тип дисков: стальные

Документы

ПТС:

НАЛИЧИЕ ПТС:

Да



СТС:

99 56 139248



Комплектность

Количество ключей:


 1

Запасное колесо:



Отсутствует

Шины

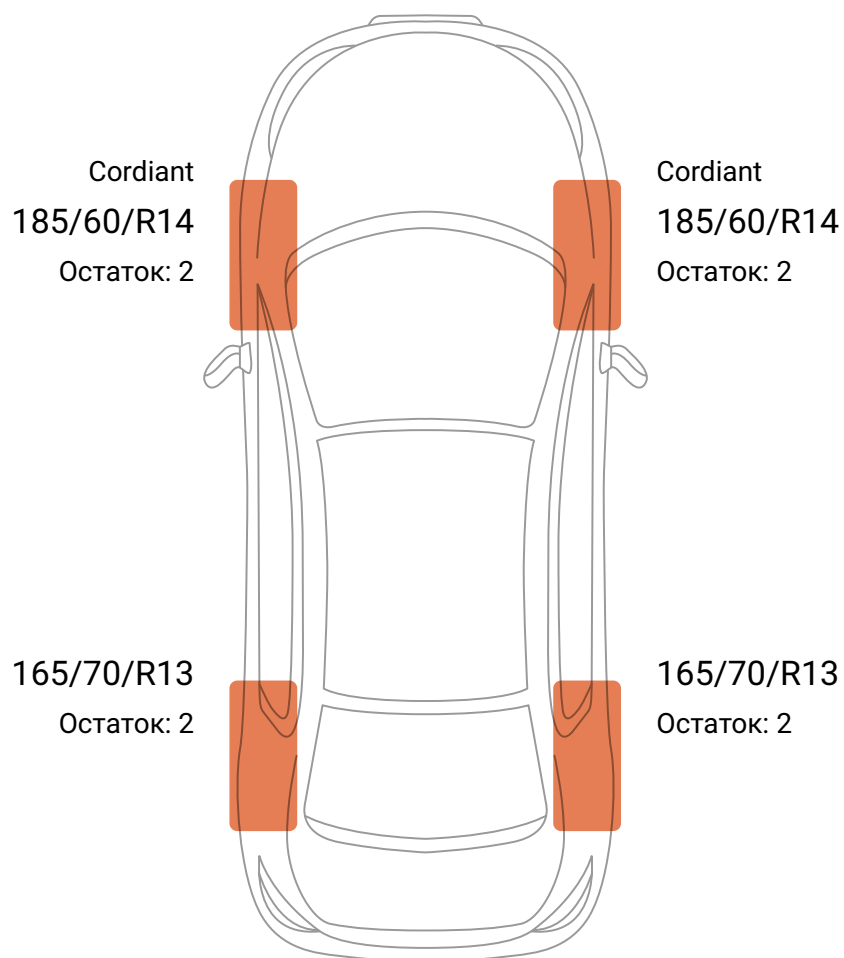

Сезонность: Зимние шипованные

Фото экстерьера









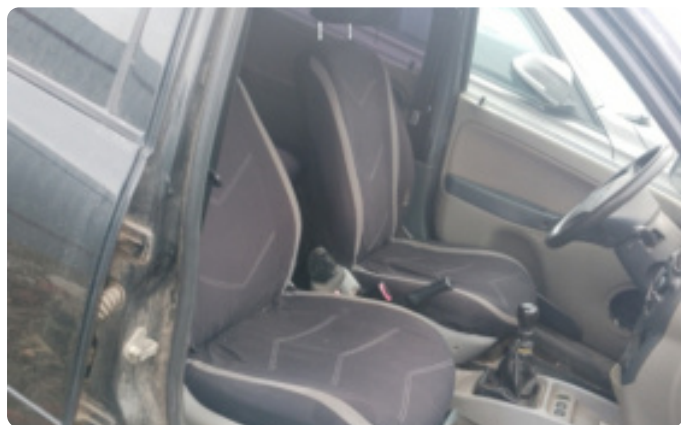



Фото интерьера









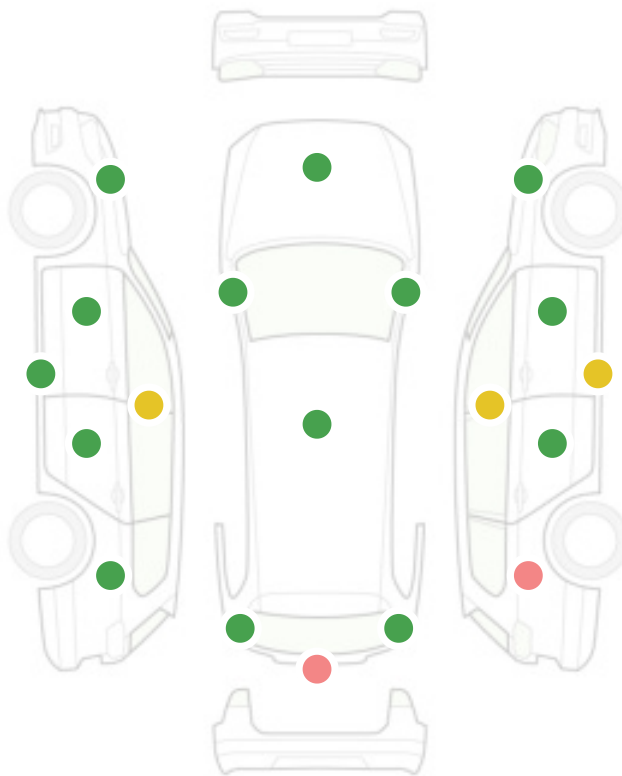

КАПОТ

От 107 до 109 мкм

КРЫША

От 86 до 88 мкм

ЛЕВОЕ ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО

Пластиковое крыло

ЛЕВАЯ ПЕРЕДНЯЯ СТОЙКА

От 86 до 97 мкм

ЛЕВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ

От 100 до 107 мкм

ЛЕВАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТОЙКА

От 40 до 45 мкм

ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ ДВЕРЬ

От 104 до 105 мкм

ЛЕВАЯ ЗАДНЯЯ СТОЙКА

От 94 до 105 мкм

ЗАДНЕЕ ЛЕВОЕ КРЫЛО

От 97 до 175 мкм

ЛЕВЫЙ ПОРОГ

От 161 до 177 мкм

КРЫШКА ИЛИ ДВЕРЬ БАГАЖНИКА

От 106 до 1341 мкм

ЗАДНЕЕ ПРАВОЕ КРЫЛО

От 99 до 454 мкм

ПРАВАЯ ЗАДНЯЯ СТОЙКА

От 114 до 115 мкм

ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ ДВЕРЬ

От 95 до 106 мкм

ПРАВАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТОЙКА

От 58 до 59 мкм

ПРАВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ

От 103 до 145 мкм

ПРАВАЯ ПЕРЕДНЯЯ СТОЙКА


От 96 до 108 мкм

ПРАВОЕ ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО

Пластиковое крыло

ПРАВЫЙ ПОРОГ

От 221 до 258 мкм

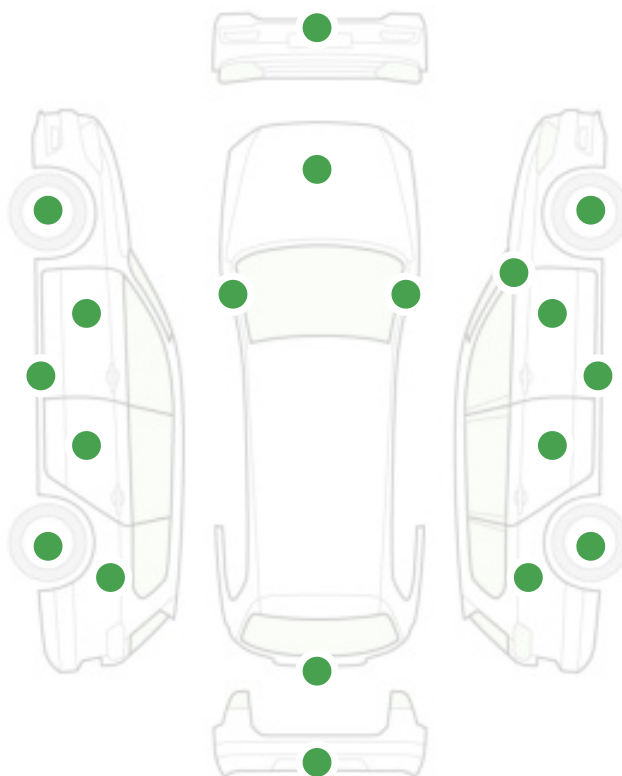

ЛЕВЫЙ ЗАДНИЙ ДИСК

Коррозия, Потертость



ПРАВЫЙ ЗАДНИЙ ДИСК

Коррозия



ЛЕВЫЙ ПЕРЕДНИЙ ДИСК

Коррозия, Потертость




ПРАВЫЙ ПЕРЕДНИЙ ДИСК

Коррозия




КРЫШКА ИЛИ ДВЕРЬ БАГАЖНИКА

Потертость, Коррозия



КАПОТ

Многочисленные сколы, Коррозия

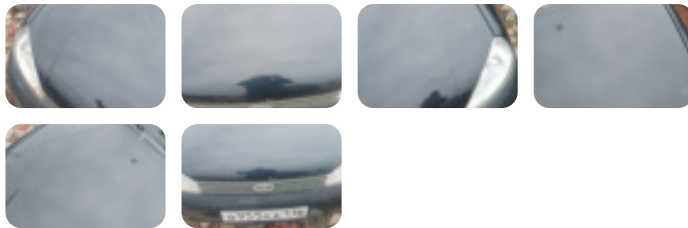

ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ ДВЕРЬ

Потертость, Коррозия



ЛЕВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ

Потертость, Коррозия



ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ ДВЕРЬ

Коррозия, Потертость




ПРАВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ

Царапина, Коррозия, Потертость



ЗАДНИЙ БАМПЕР

Потертость, Царапина, Трещина

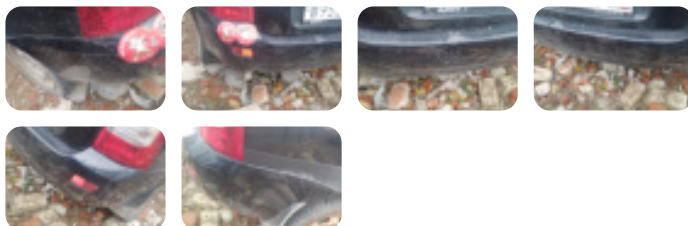

ЗАДНЕЕ ЛЕВОЕ КРЫЛО

Коррозия, Потертость




ЛЕВАЯ ПЕРЕДНЯЯ СТОЙКА

Потертость, Коррозия



ПРАВОЕ ЗЕРКАЛО

Царапина




ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР

Многочисленные сколы, Потертость, Царапина,
Нарушение зазора



БАГАЖНИК

Сильное загрязнение

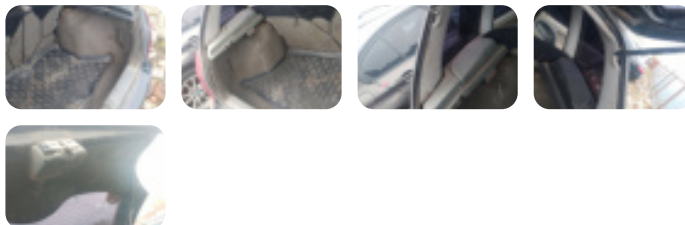

ЛЕВЫЙ ПОРОГ

Потертость, Коррозия




ЗАДНЕЕ ПРАВОЕ КРЫЛО

Царапина, Коррозия, Потертость




ПРАВАЯ ПЕРЕДНЯЯ СТОЙКА

Скол, Коррозия



ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ

Дыра



ПРАВЫЙ ПОРОГ

Царапина, Коррозия, Потертость



КОВЁР САЛОНА

Сильное загрязнение



Незаведённый двигатель

Технические жидкости:

Уровень масла ДВС: **OK**

Уровень охлаждающей
жидкости: **OK**

Износ приводных ремней:

Состояние: **OK**

Течи и запотевания:

ДВС: **✗**

 в масле

Заведённый двигатель

✓ Авто заводится

Контрольные лампы:



Check Engine: OK



Давление масла: OK

Электрика:

Аккумулятор:

✗

Сел

Светотехника:

OK

Механика:

Работа двигателя: OK

Рулевое управление: OK

Переключение КПП: OK

Тест-драйв и диагностика

Тест-драйв: НЕ ПРОВОДИЛСЯ

Электронная диагностика: НЕ ПРОВОДИЛАСЬ

Место осмотра

Адрес:



Республика Татарстан (Татарстан), Казань, улица Ленина, 66

Подпись